

PONTE NA LOCALIDADE DE PORTÃO É INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL

13 junho 2025



A Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Jari/RS interditou totalmente nesta sexta-feira (13/06/2025), às 16h15min, uma ponte na Localidade de Portão, conforme Memorando nº 003/2025 do Setor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura Municipal de Jari/RS, a mesma encontra-se com sérios danos em sua estrutura, apresentando risco iminente de ruína total, colocando em risco a segurança da população.

Reforçamos que a Administração Municipal se encontra empenhada na solução deste problema, visando o retorno da trafegabilidade e consequentemente a segurança dos munícipes que por ali transitam diariamente.

Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
JARI/RS**

Setor de Engenharia e Arquitetura

Memorando: 003/2025

1ª via: Destinatário

2ª via: SEU

Data Emissão: 13/06/2025

Destinatário: Gabinete Municipal
Prefeitura Municipal de Jari

Assunto: CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS PONTES E PONTILHÕES
MUNICIPAIS APÓS CHUVAS DE MAIO DE 2025.

Venho por meio deste formalizar o parecer técnico referente à vistoria realizada em 3 de junho de 2025 em diversas localidades deste município. O objetivo da inspeção foi averiguar as condições atuais de pontes e pontilhões após o significativo volume de chuvas registrado no mês de maio de 2025.

Constatou-se que, em grande parte das localidades inspecionadas, os danos concentraram-se nas cabeceiras das pontes, os quais foram prontamente remediados pela Secretaria de Obras municipal.

Entretanto, é imperativo destacar que a ponte situada na localidade de Portão apresenta sérios danos estruturais, conforme evidenciado nas imagens anexas.



Nesse caso, as aduelas encontram-se totalmente soltas da laje da estrutura e não possuem apoio em sua base, visto que a água está passando por baixo delas. As três aduelas centrais estão apoiadas simplesmente por atrito no restante da estrutura.



Uma das cabeceiras da ponte já encontra-se totalmente solta da base da estrutura.

As próximas imagens se referem às vigas laterais da ponte, as quais são em concreto simples (sem aço estrutural). Além disso, encontram-se em grande parte fissuradas e separadas do restante da estrutura.






Latitude: -29.350197
Longitude: -54.210603
Elevação: 254.82±100.0 m
Precisão: 2.7 m
Tempo: 02-06-2025 16:37
Nota: Portão - Demolir e fazer nova

Powered by NoteCam



Latitude: -29.350196
Longitude: -54.210564
Elevação: 257.82±100.0 m
Precisão: 2.583 m
Tempo: 02-06-2025 16:36
Nota: Portão - Demolir e fazer nova

Powered by NoteCam

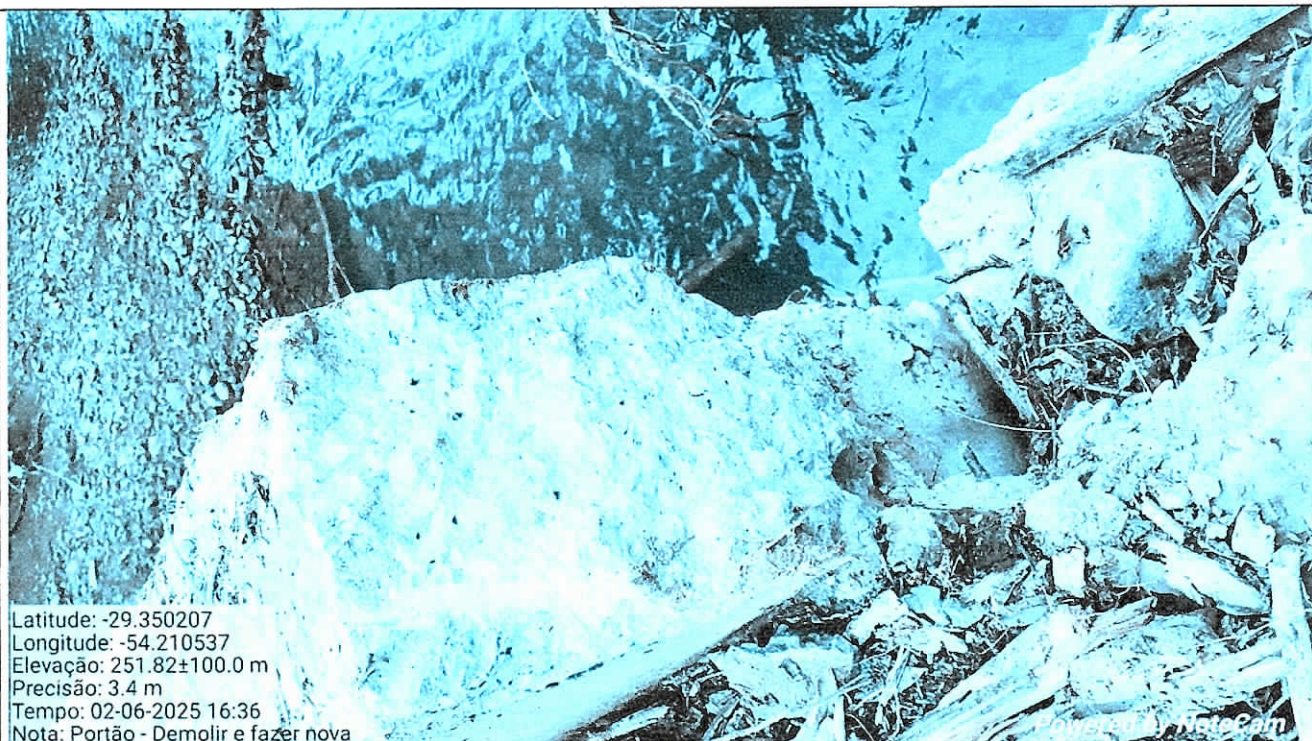

Por fim, até mesmo a laje da ponte encontra-se em péssimas condições, apresentando até mesmo furos em sua estrutura.

Diante do exposto, evidencia-se que a estrutura se encontra em estado de colapso estrutural, não apresentando mais capacidade de suportar carregamentos de forma segura. A ponte em questão apresenta um risco iminente de ruína total e é um risco à segurança da população.

Portanto, declara-se a necessidade de interdição imediata e total da ponte, bem como a comunicação imediata à coordenadoria de proteção e defesa civil.

Atenciosamente,



Anderson Kopioleski
Engenheiro Civil
CREA/RS 261756

Anderson Kopioleski
Engenheiro Civil - CREA/RS 261.756

Recebido Por: Luiz Carlos S. Silva

Recebido em: 13 / 06 / 20